



izkalts padziļinājums


neapstrādāta akmens daļa, stiprinās mūrī




zudumi




izcirstu paralēlu līniju faktūra materiālā (līniju virziens I)



izcirstu paralēlu līniju faktūra materiālā (līniju virziens /)



izcirstu paralēlu līniju faktūra materiālā (līniju virziens -)



izcirstu paralēlu līniju faktūra materiālā (līniju virziens \)


**A**

domājams mehāniskais bojājums

ieloce


saglabājies fragments no izkalta padziļinājuma ~30x30; dziļums ~40

izkalts padziļinājums ~30x30; dziļums ~40

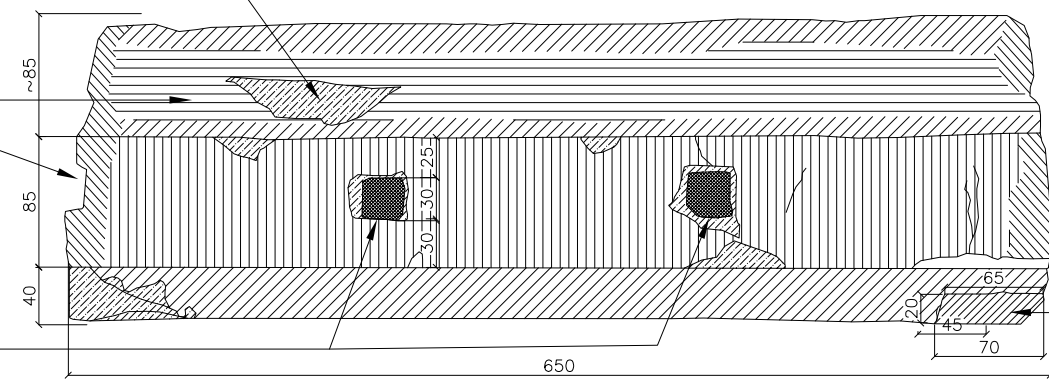

**B**



iepriekšējo pētnieku uzkrāsots teksts -3(?) -88.

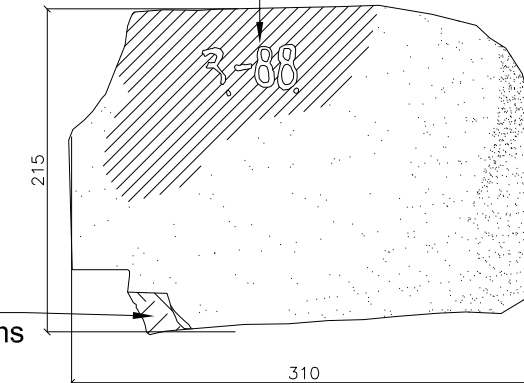


izkalts padziļinājums

**F**

Gludas plaknes bez profila vai/un dekoratīvās apdares nav attēlotas

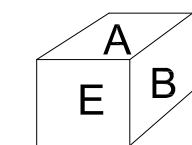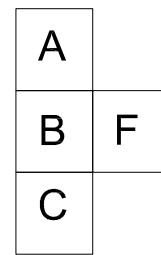

ieloce

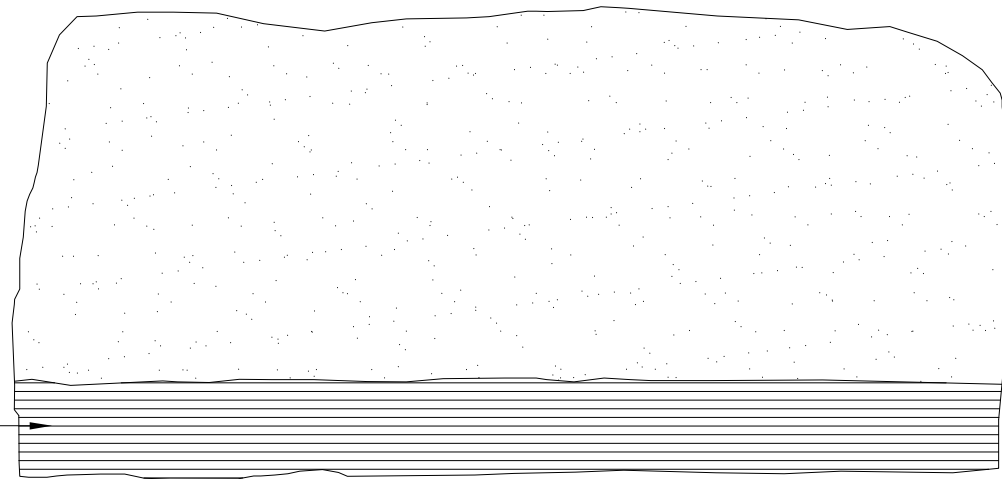

**C**

PASŪTĪTĀJS	CĒSIS	OBJEKTS	STADIJA	AMI	<b>ARTŪRS LAPINŠ</b> ARHITEKTS WWW.ARTURSLAPINS.LV IERIKU IELA 43-50, RĪGA ARHĪVA NR. LAPA(S) 1 IZM. 0
UZMĒRĪJA	IEVA MARTA	LOGA DETALAS FRAGMENTS UZ-2021-17	MARKA	UZ	
IZSTRĀDĀJA	IEVA MARTA		MĒROGS	1:5	
			PAS.NR.		

05.2021

CĒSU PILS